

Voorkom E90 Storing

Zorg dat er geen vuil/zand/aarde in de Jacuzzi terecht komt, dan voorkomt u de meeste E90 storingen, stap b.v. niet in de Jacuzzi met vuil/zand/aarde aan u voeten/lichaam.

CODE E90 Storing oplossing

Oorzaak E90 storing:

Er is sprake van een versperring of verstopping, de circulatie wordt verstoort (b.v. zand/vuil in de in-uitlaat, zand/vuil vuile filter etc.).

Probleemoplossing: Als de stekker in het stopcontact zit en de pomp staat aan, druk dan eerste op de Restknop van de stekker.

- Controleer of het filterhuis correct geïnstalleerd is aan de binnenkant van de Jacuzzi (fig. 1) (gemarkeerd met C).



fig. 1



fig. 2



fig. 3 Fout



fig. 4 Goed

- Verwijder de achterkant van de controle unit/pomp (fig. 2)
Controleer de slangen tussen de controle, unit en de Jacuzzi en zorg ervoor dat deze recht zit, zonder knikken. (fig. 3 en 4)
- Verwijder de behuizing van de filterhuis (fig. 5). Zet vervolgens de controle unit uit en weer aan druk dan op de filter knop (fig. 6) om het filteren weer in te schakelen.

Als het systeem goed werkt wanneer de filtercassette verwijderd is, blokkeert iets de cassette of de behuizing/het deksel van de cassette of het uitlaatrooster.

Volg de onderstaande stappen om ze te reinigen:

Reinig de filterhuis en filter (fig. 7 t/m 11) van de jacuzzi als deze vuil is of vervang deze door een nieuwe filter als ze bezoedeld en verkleurd blijft na een reinigingsbeurt.



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9



fig. 10



fig. 11

- Haal de filter uit de behuizing en week een deze een tijdje in water zodat de filter water kan opnemen en de lucht in de filter wordt verwijderd om een eventuele obstructie te voorkomen.
- Plaats het filter terug in het filterhuis terug in de binnenkant van de Jacuzzi (fig. 5 gemarkeerd met C).
- Als het probleem E90 blijft aanhouden, controleert dan of er zich geen resten bevinden in de roosters van de in- en uitlaat naar de badkuip. Als dat wel het geval is, schroeft u het inlaat-/uitlaatrooster los met een Phillip-schroevendraaier (fig. 12 t/m 17) Reinig het onderdeel en plaats deze terug. **Doe dit laatste alleen als u begrijpt wat u doet. Als het niet berijpt, laat dit punt dan achterwegen om verdere schade te voorkomen!**



fig. 12



fig. 13



fig. 14



fig. 15



fig. 16

- Als het probleem E90 opnieuw opduikt een paar uur nadat u de filtercassette/behuizing/het deksel/rooster gereinigd hebt, is er mogelijk een probleem met het water. Ververs indien nodig het water.
- Indien u het bad dient leeg te maken om het water te verversen, dan kunt ondertussen met de zwarte slang waarmee u de Jacuzzi heeft opgeblazen, de diverse waterleidingen en filters uitblazen.

Als u de jacuzzi maar een dag gebruikt dan mag u het gebruikte filter ook verwijderen (en weggooien) en de jacuzzi zonder filter gebruiken.

Overige Foutcodes

Foutcode E92

Deze code geeft aan dat het zoutgehalte te hoog is (meer dan 2500 ppm). Controleer het zoutgehalte met **teststrips**. Als je dit kunt bevestigen, laat een deel van het water uit de spa lopen en vul het opnieuw met kraanwater.

Foutcode E94

Code E94 wordt zichtbaar op het moment dat de watertemperatuur te laag is. Trek de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer in de GFCI/RCD en test de GFCI/RCD om het systeem opnieuw op te starten als de temperatuur van het water hoger is dan 4°C. (39 °F).

Foutcode E95

Deze code geeft aan dat de watertemperatuur te hoog is. Laat het water van de spa afkoelen tot 40°C (104°F) of lager. Reset de informatie van het bedieningspaneel door de stekker uit het stopcontact te halen en weer in de GFCI/RCD te steken. Reset de GFCI/RCD om het systeem weer opnieuw op te starten. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Code E96

E96 betekent dat de PureSpa een systeemfout heeft. Als het bedieningspaneel deze fout weergeeft, schakel het systeem dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Sluit het apparaat weer aan en start het opnieuw. Als de fout aanhoudt, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de **klantenservice**.

Code E97

Code E97 geeft aan dat er een storing in de verwarmingsverzekering zit. Koppel de GFCI/RCD los en sluit deze weer aan. Test de GFCI/RCD om het systeem opnieuw te starten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de **klantenservice**.

Code E98

Code E98 geeft aan dat de spa een water- of omgevingstemperatuur van 55°C heeft of hoger heeft gehad. Als dit gebeurt, druk dan eerst op de 'reset' knop aan de zijkant van de regelenheid van de spa. Met een klein en dun voorwerp kun je dit doen, net zolang tot de E98 code stopt. Koppel vervolgens de aardlekschakelaar los en sluit hem weer aan om het systeem opnieuw op te starten. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor verdere informatie.

Code END

Code END geeft aan dat de werkelijke watertemperatuur na 72 uur constant verwarmen niet tot de ingestelde temperatuur kon stijgen. Hierdoor werden de functies snel verwarmen en waterfiltratie tijdelijk uitgeschakeld. Als alarmcode END verschijnt, druk dan op een willekeurige knop (behalve de 'reset' knop) om het regelsysteem opnieuw te starten. Activeer vervolgens het verwarmings- en waterfiltratiesysteem door opnieuw op de verwarmingsknop te drukken.